

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Patrick Van De Wiele, Heffen en Hijsen

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/11/60792312/00/NL/001

Contractref.: /79610001/1033252/2000

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: RES ACAPULCO

Meeuwenlaan 5

8434 Westende(Middelkerke)

Datum: 25/06/2019

Uitgevoerd door: Krist Moerman / 5594

V.M.RES.ACAPULCO P/A AGENCE LA PLAGE
Distellaan 34
8434 Westende(Middelkerke)**VERSLAG VAN EEN RISICOANALYSE VAN EEN LIFT****1. HOOFDKENMERKEN**

Aard: Elektrisch

Merk: Thiery

Type: Tractie

Bouwjaar: 1972

Fabricagenummer: 725556 *rechts*

Aantal toegangen: 12

Nominale last: 600 kg

Aantal personen: 8

Nominale snelheid: 1,21 m/s

2. BESLUIT VAN HET ONDERZOEK

Wij hebben de risicoanalyse uitgevoerd zoals voorzien in de rubriek 3 'Basis en inhoud van ons onderzoek'.

Het onderzoek bracht een **aantal risico's** aan het licht. Deze risico's, de veiligheidsmaatregelen en hun uitvoerings-termijn zijn opgenomen in de rubriek 5 "*Opmerkingen*". Na de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen, in functie van hun uitvoeringstermijn, dient de lift door onze diensten onderworpen te worden aan een onderzoek voor herindienststelling (= regularisatie)

Indien de lift hoofdzakelijk gebruikt wordt binnen het werkmilieu, dan dient dit verslag voorgelegd te worden aan de preventieadviseur van de betrokken interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Dit verslag doet geen afbreuk aan de keuze van de beheerder om een hoger veiligheidsniveau te behalen van de lift.

De volgende risicoanalyse dient uitgevoerd te worden vóór: 21/06/2034

Gelieve hiervoor tijdig contact op te nemen met onze diensten.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 28/06/2019

Aantal blz.: 5

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1
cc. -



Blz: 2 / 5
 Verslag nr.: GEN/11/60792312/00/NL/001
 Contractref.: /79610001/1033252/2000

3. BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

3.1 Nationale wetgeving

Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften. De risicoanalyse neemt de verschillende veiligheidsaspecten in acht die zijn opgesomd in bijlage I van dit KB .

3.2. Procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse

Voor de eigenlijke uitvoering van de risicoanalyse wordt het geharmoniseerde document toegepast: "Procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse en regularisatie van een lift".

Dit document is bekrachtigd door de Federale Overheidsdienst Economie als uniforme procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse, de regularisatie en de invulling van bijlage I van het KB.

3.3. Noten

- Dit verslag meldt de risico's op het moment van de interventie.
- Deze risicoanalyse is een advies aan de beheerder. Ze heeft geen dwingend karakter. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de beheerder om rekening te houden met de risico-inventarisatie en de hieraan gekoppelde minimale veiligheidsmaatregelen zoals opgenomen in dit verslag. Evenwel met inachtnaam van art. 3 van het KB van 09/03/2003. Art. 3: "De beheerder zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde lift onder de voorzienbare gebruiksvoorwaarden geen gevaar oplevert voor de veiligheid van de gebruikers."
- In toepassing van art. 4 § 1 van het KB van 09/03/2003 kan dit verslag door de beheerder als basis gebruikt worden voor het inwinnen van bijkomend advies van de bevoegde diensten voor de bescherming van monumenten en sites.
- Dit verslag dient door de beheerder als basis gebruikt te worden voor het inwinnen van de technische oplossingen (modernisaties) bij de modernisatiebedrijven van zijn keuze. Op eenvoudige aanvraag kunnen wij u bijstaan en technisch vergelijkend advies verstrekken over de bestekken van verschillende modernisatiebedrijven. Onze diensten kunnen zich uiteraard enkel uitspreken over technische criteria en niet over de prijs-kwaliteitscriteria die de modernisatiebedrijven hanteren.
- Wij hebben geen informatie ontvangen die bevestigt dat de lift specifiek bestemd is voor het gebruik door personen met beperkte mobiliteit

4. METINGEN

Lichtintensiteit in de machinekamer:	>100 lux
Lichtintensiteit in de schijvenruimte:	niet van toepassing
Lichtintensiteit in de schacht:	>50 lux
Lichtintensiteit in de kooi:	>50 lux
Lichtintensiteit op de bordessen:	<50 lux
Snelheid van de kooi:	1,21 m/s
Stopnauwkeurigheid:	20 mm
Bovenstaande waarden zijn effectief gemeten waarden.	
Te hanteren toleranties:	lichtintensiteit: 20 % snelheid: 10 % afstand: 5 %



5. OPMERKINGEN

Hieronder vindt u de vaststellingen van de uitgevoerde risicoanalyse.

- Onmiddellijk te nemen veiligheidsmaatregelen (abnormale werking van bestaande veiligheidsinrichtingen en ernstige risico's zo als bepaald in artikel 5 van dit KB)
- Standaard veiligheidsmaatregelen of maatregelen die een evenwaardig veiligheidsniveau waarborgen alsook de veiligheidsmaatregelen te nemen afhankelijk van het resultaat van de risicoanalyse zijn te nemen voor:
 - voor de liften met attest van regularisatie van een EDTC, uiterlijk binnen de 3 jaar na de risicoanalyse
 - voor de liften die in bedrijf zijn gesteld na 1 juli 1999, uiterlijk binnen de 3 jaar na de risicoanalyse
 - voor de liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 april 1984 en 1 juli 1999, uiterlijk op 31 december 2014.
 - voor de liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984, uiterlijk op 31 december 2016.
 - voor de liften die in bedrijf zijn gesteld voor 1 januari 1958, uiterlijk op 31 december 2022.

Opsplitsing

- Risico's voor het onderhoudspersoneel en inspectie
- Risico's voor de gebruikers

De vaststellingen binnen elk van deze categorieën zijn nog eens opgesplitst in:

- Zeer hoog risico
- Hoog risico
- Gemiddeld risico
- Laag risico

In functie van deze indeling kan u als beheerder, in overleg met uw modernisatiebedrijf duidelijk aflijnen welke modernisatiewerken prioritair zijn, rekening houdend met uitvoeringstermijnen.

De hieronder opgesomde, vaak specifieke technische termen, is de gangbare terminologie binnen de liftensector. In een aantal regels trachten we uit te leggen wat de noodzaak is van de veiligheidsmaatregelen gekoppeld aan de risico's die de gebruikers lopen. In een aantal opmerkingen worden technische criteria aangehaald. In bepaalde gevallen zullen deze criteria bij de modernisatie niet kunnen gerespecteerd worden. In dat geval kunnen andere maatregelen toegepast worden op voorwaarde dat zij een evenwaardige veiligheid waarborgen.

5.A. ONMIDDELLIJK TE NEMEN VEILIGHEIDSMATREGELEN (abnormale werking van bestaande veiligheidsinrichtingen en ernstige risico's zo als bepaald in artikel 5 van dit KB)

Onderhoud/Inspectie

- (1) De werking van de vanginrichting is door het onderhoudsbedrijf en of modernisatiefirma na te zien.(Deze is waarschijnlijk geblokkeerd)

5.B. STANDAARD VEILIGHEIDSMATREGELEN OF MATREGELEN DIE EEN EVENWAARDIG VEILIGHEIDSNIVEAU WAARBORGEN

Gebruiker

- (8) - Val-struikelrisico: de intensiteit van de verlichting op de bordessen is onvoldoende. De bordessen dienen verlicht te zijn met een lichtintensiteit van minimum 50 lux gemeten op de drempel met gesloten bordesdeur.
- (10) - Risico op paniekreactie: er is geen noodverlichting voorzien in de kooi (ten minste 1 uur autonomie - een minimum van 5 lux).
- (11) - Risico op paniekreactie + risico van opsluiting: de kooi is niet voorzien van:
- ofwel een bidirectioneel communicatiesysteem met verbinding met een depannagedienst of permanente bewakingsdienst in werking gesteld door een alarmknop op het bedieningspaneel;
 - ofwel een telefoon met automatische oproep of een zelf te vormen nummer (aanduiding van het nummer).
- Defect

Onderhoud/Inspectie

- (2) - Val-struikelrisico + beknellingsrisico: de verlichtingsschakelaar in de machinekamer is niet bereikbaar vanaf de toegang. + Deze is ook te voorzien van een duidelijke aanduiding.
- (12) - Valrisico vanaf het kooidak: de vrije afstand in een horizontaal vlak achter de buitenrand van de leuning van de borstwering is > 0,85 m, de hoogte dient ten minste 110 cm te zijn.
 Indien een kracht van 1 000 N horizontaal en loodrecht op een willekeurig punt aan de bovenkant van de borstwering toegepast wordt, moet ze deze kracht zonder elastische vervorming van meer dan 50 mm weerstaan. De valbeveiliging bestaat uit een reling, tussenreling en stootplint. Opgepast met afstand tussen bovenzijde leuning en schachtplafond.(Dit met tegengewicht op zijn buffer°



- (16) - Val-struikelrisico: de schachtverlichtingsschakelaar is niet bereikbaar vanaf het bordes. De schachtverlichtingsschakelaar moet gepositioneerd zijn binnen een maximale horizontale afstand van 0,75 m vanaf de binnenrand van het kozijn van de toegangsdeuren op een minimale hoogte van 1,0 m boven de vloer.

5.C VEILIGHEIDSMATREGELEN TE NEMEN AFHANKELIJK VAN HET RESULTAAT VAN DE RISICOANALYSE

Gebruiker

- (5) - Risico van opsluiting in de kooi + valrisico + risico op paniecreactie: voor het bedienen van de manuele torninrichting is een kracht nodig hoger dan 400 N. Er is geen elektrische tornbesturing aanwezig. De tornbesturing is in de onmiddellijke omgeving van de reductor en snelheidsbegrenzer te voorzien.
- (7) - Risico op uitval van de liftinstallatie: de aanwezigheid van vreemde voorwerpen en/of leidingen in de schacht, die niet eigen zijn aan de lift, kan de goede of veilige werking van de lift in het gedrang brengen. Voorwerpen te verwijderen of leidingen te identificeren Machinekamer
- (9) - Beknellingsrisico: de horizontale afstand tussen bordes- en kooirempel is niet aangepast (de afstand bedraagt hier meer dan 35 mm). Idem voor de kooideuren.

Onderhoud/Inspectie

- (3) De zwengel voorzien voor het tornen van de machine is niet toegelaten: Een volwaardig tornwiel is terug te voorzien
- (4) - Beknellingsrisico: de vrije ruimte op plaatsen in de machinekamer waar onderhoud en inspectie dient te gebeuren voldoet niet aan de volgende afmetingen: -hoogte: 2 m - diepte: 0,7 m - breedte: 0,4 m
 Noot: Indien deze afmetingen alsnog niet kunnen worden toegepast, kunnen markeringen, omkastingen en /of noodstopshakelaars voorzien te worden in de nabijheid van de zones waar het beknellingsrisico bestaat.
- (6) - Beknellingsrisico: er ontbreekt een indicatie van de aanwezigheid van de kooi in de ontgrendelingszone in de omgeving van de noodbediening. Moeilijk zichtbaar vanaf de plaats van bediening.
- (13) - Beknellingsrisico + valrisico: de afstand tussen de bewegende delen van de verschillende liften is kleiner dan 50 cm. Er is een bescherming aan te brengen.
- (14) - Beknellingsrisico + valrisico: er ontbreekt een afscherming tussen de verschillende liften in dezelfde schacht. Dit vanaf een hoogte van minder dan 0,30 m boven de vloer van de schachtput tot een hoogte van 2,50 m boven de vloer van de laagstestopplaats tot min. 2,5 m hoog.
 De scheiding dient voldoende stijf te zijn: wanneer er een gelijkmatig verdeelde kracht van 300N op een rond of vierkant oppervlak van 5 cm² wordt toegepast loodrecht op een willekeurig punt van de afscheiding, deze laatste niet zodanig doorbuigt dat de bewegende delen ermee zouden botsen.
- (15) - Beknellingsrisico: er ontbreekt een noodstopshakelaar in de schachtput. Voor schachtputten met een diepte die kleiner is dan of gelijk aan 1,60 m moet de blokkeershakelaar zich bevinden:
 - binnen een verticale afstand van minimum 0,40 m boven de laagste stopplaats en maximum 2,0 m boven de vloer van de schachtput;
 - binnen een horizontale afstand van maximum 0,75 m vanaf de binnenrand van het deurkozijn.
- (17) De schachtverlichting in de put is defect.
- (18) Schachtput: De noodstop is terug vast te zetten.
- (19) De opening in de schachtwand niveau -1 is terug af te dichten.
- (20) Reductor: De scharnieras van de rem pomp is terug degelijk te borgen.



Blz: 5 / 5
 Verslag nr.: GEN/11/60792312/00/NL/001
 Contractref.: /79610001/1033252/2000

6. OVERZICHTSTABEL

De onderstaande tabel is een grafische weergave van de belangrijkheid van de vermelde opmerkingen (risico's). De erin vermelde nummers stemmen overeen met de nummers van de opmerkingen in de rubriek 'Opmerkingen'. De plaats van de nummers (en dus van de opmerkingen) wordt bepaald door de frequentie/waarschijnlijkheid en de ernst van het gevaar.

Frequentie / waarschijnlijkheid	A							
	B	(1) (2) (5) (11) (15)		(4) (7) (13) (14) (16)				
	C	(9)		(3) (6) (8) (10) (17) (18) (19) (20)				
	D							
	E							
	F							
Risico-schatting	I		II		III	IV		
	Ernst							
Frequentie / waarschijnlijkheid				Ernst				
A: frequent		B: waarschijnlijk		C: zeldzaam		I: catastrofaal	II: kritiek	
D: zeer zeldzaam		E: onwaarschijnlijk		F: quasi onmogelijk		III: marginaal	IV: verwaarloosbaar	
Zeer hoog		Hoog		Middelmatig		Laag		Geen actie vereist