

Opdrachtgever:

Rodim Nv.
Distellaan 34
8434 Westende

97-04-2006
N.V. Wardlift
Fax 058 / 2376.38

U.ref:

O.ref:

VERSLAGNUMMER: 2006/0126/203/02/TTR



ONDERZOEK VOOR RISICOANALYSE VAN EEN LIFTINSTALLATIE
(KB van 09.03.2003 inzake beveiliging van liften)

I. ALGEMENE GEGEVENS:

Datum van onderzoek : 26/01/2006
Plaats van onderzoek : Res.D'Artagnan , K.Ridderdijk 11 8434 Westende
Eigenaar van het toestel : VME
Aanwezige personen : /

Fransje of hert

II. HOOFDKENMERKEN:

Beschrijving : Elektrische Tractielift
Constructeur : ACM
Merk : ACM
Fabricatienummer : 880118
Bouwjaar : 1988
Jaar indienststelling : 1988
Aantal stopplaatsen : 12
Nominale last : 300kg
Hijssnelheid : 1 m/s
Gebruiker : de lift is niet voorzien op het vervoeren van rolstoelgebruikers

27.09.2007
N.V. Wardlift:
Dienpunt of hert
Algemene vergadering
vroegere versie
5 oktober 2007

III. ONDERZOEK:

Het onderzoek betrof de risicoanalyse van een personenliftinstallatie volgens de eisen van KB van 9 maart 2003

IV. VASTSTELLINGEN:

Maatregelen onmiddellijk te nemen

geen

Graven



Maatregelen te nemen voor 1 januari 2013

- 1) Een asbestinventaris waarbij verklaard wordt dat de remuitvoering van de liftinstallatie asbestvrij is, is voor te leggen.
- 2) De schacht moet over de gehele lengte worden voorzien van verlichting (min 50 Lux).
- 3) Er is onvoldoende verlichting in de machinekamer. (Min. 100 Lux)

Maatregelen te nemen voor 1 januari 2018

- 1) De verlichting op de toegangsbordessen moet minimum 50 Lux bedragen op de vloer van elk bediende niveau. Dit is aan te passen op het verdiep -1 .
- 2) De nominale snelheid van de liftinstallatie is groter of gelijk aan 1 m/sec. Een remvang moet minstens gebruikt worden. De goede werking van de vanginrichting zal getest worden bij herkeuring van de liftinstallatie nadat de modernisatiewerken zijn uitgevoerd. De karakteristieken van de vanginrichting zijn voor te leggen.
- 3) Het mangat voor de toegang van de machinekamer moet kunnen worden dichtgelegd door een voldoende stevig luik (weerstand 2x1000N)
- 4) Er is een leuning te plaatsen rond de gedeelten van de machinekamer die 50 cm of meer boven het vloerniveau liggen.
- 5) Rond de gaten die een opening vormen naar de schacht zijn opstaande randen van minstens 50 mm te voorzien.
- 6) Het toegangsluik of -deur van de machinekamer bevat geen veiligheidsslot dat altijd van binnenuit kan geopend worden.
- 7) Bewegende delen in de machinekamer zijn af te schermen.
- 8) Er zijn geen instructies voor noodbediening aanwezig.
- 9) De inklingsnelheid van de snelheidsbegrenzer is (niet) aangeduid. De overeenstemming met de werkelijkheid zal tevens bepaald worden bij de herkeuring van de liftinstallatie nadat de modernisatiewerken zijn uitgevoerd.
- 10) Er is geen beveiliging tegen oversnelheid stijgen aanwezig op de kooi.
- 11) De berekeningen van de buffers, de hijskabel, de geleiders, de tractievoorwaarde en de elektromechanische rem werd niet uitgevoerd. Hiertoe dient het kooigewicht en het tegengewicht opgegeven te worden.


DE AGENT ONDERZOEKER

Timothy Trancez 203

Nota:

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) e.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vernemenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de EDTC BTI vzw.

DE DIREKTEUR

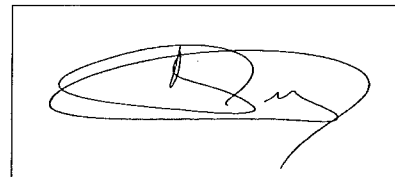

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'J. Van der...'.